

USB ドライバインストールマニュアル

1 : P10 の電源を OFF にし AC アダプタを接続する。

2 : USB ケーブル（オスオス）を PC と P10 に接続する。




3 : PC のデバイスマネージャ画面を開く。

4 : ボタン 1（戻るボタン）を押しながらボタン 2（電源ボタン）を押す。



5 : PC のデバイスマネージャ画面が変動し「その他のデバイス」か「USB デバイス」に「APX」が表示されたら、ボタン 1、2 を離す。

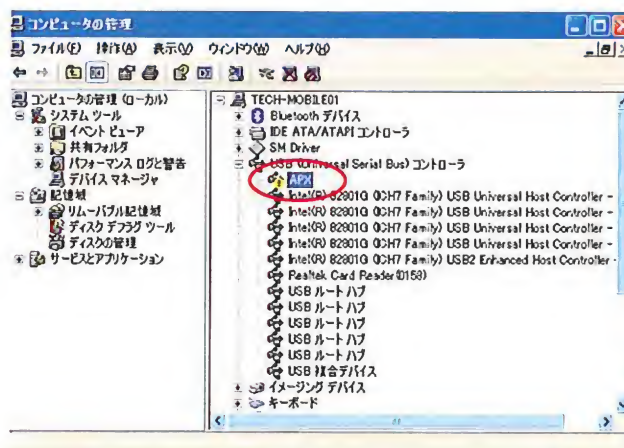

6 : PCに「ハードウェアの更新ウィザードの開始」画面が表示されるので、下図を参考にドライバをインストールして下さい。

下図8が表示されれば成功です。

